

## **EESTI**

### KASUTUSJUHEND flair 600

Monokaabli 600 (06.02.8060) ühendamine põleti külge

- eemaldage alumine isoleeriv kate 'Pozidriv' ristkruvikeeraja abil
- eemaldage põleti juurde käiv nupplüliti
- eemaldage käepide põleti küljest
- pistke monokaabel läbi käepideme
- eemaldage põleti punane plastkate
- keerake monokaabel põleti külge, kindlustades, et vaskseib asub kaarlambi ja monokaabli vahel
- libistage käepide tagasi põleti külge
- kinnitage ühendusega surunupp kaarlambi külge
- kinnitage alumine isolatsioonikate

Elektrierosioonseadme kasutamine:

Ühendage süvistuspõleti toiteallikaga ja suruõhuga.

Polaarsus sõltub töödeldavast materjalist:

Süsinikteras, madala ja kõrge süsinikusisaldusega	:	vahelduvvool või positiivse polaarsusega alalisvool
Malm	:	vahelduvvool või negatiivne alalisvool
Vasesulamid, kõrge niklisisaldusega teras, mangaanteras	:	vahelduvvool või positiivne alalisvool

Suruge kang alla ja paigutage süsielektrood välja ülatuma umbes 150 mm

Paigutage süsielektrood soovitud nurga alla

Avage surunupu abil õhu juurdepääs.

Süüdake kaar, ühendades omavahel süsielektrood ja toorik

Kallutage süsielektroodi

Seadke kaare pikkuseks 1-5 mm

Süvendi sügavus sõltub kaldenurgast.

Soovitav kaldenurk on 45° kuni 55°

### **MÄRKUS**

Töötavate osade puudutamine on ohtlik!

Kasutage lõikamise protsessi ajal (kuivi) keevituskindaid ja teisi individuaalkaitsevahendeid

Kontrollige süvistuspõleti osade kulumist.

Lülitage toide välja seadme puhastamise ja osade vahetamise ajaks.

Enne kaarlõikust lülitage kõigepealt sisse suruõhk, seejärel toide. Vastasel juhul seade kuumeneb üle.

Ärge kasutage põletit keevitamiseks.

Kasutage ainult suruõhku; mitte kunagi põlevaid gaase või hapnikku.

Töötavaid osi tohib puudutada vaid pihtide abil. Ärge puudutage seadme osi kätega; hoidke seadet ainult pidemest.

De Vlamboog B.V. jätab endale õiguse teha muudatusi neist ette teatamata.

De Vlamboog B.V. ei võta endale vastutust, kui seadet kasutatakse mittesihipäraselt.