


KEEVITUSMASK NAHKIS 145 002 KASUTUSJUHEND/VARUOSADE NIMEKIRI

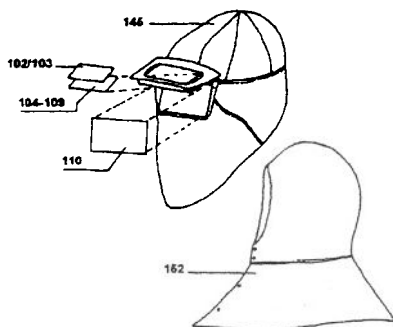

O = juhend
Δ = keeld
! = hoiatus

Keevituskask NAHKIS (145 002) on kaar-, MIG-, ja TIG-keevituseks mõeldud kaitsevahend, mida kasutatakse keevitaja silmade, pea ja kaela kaitsmiseks kaarleegi kiirguse, ümbrusest peegelduva kiirguse ja keevituspritsmete eest.

Ülestõstetud klaasluugiga mask sobib ka lihvimiseks ja rübueemalduseks.

! Kaitsevahendit ei tohi kasutada töös, kus on vajalik hea värvide eristamise võime.

! Kaitsevahendit ei tohi kasutada müksatus.

TEHNILISED ANDMED

Keevitusklaaside suurus:	60 x 110 mm
Keevitusklaaside tumedust:	EN 8—EN 13
Kasutamise temperatuurivahemik:	-20°C—+60°C
Hoiustamise temperatuurivahemik:	-40°C—+70°C
Maski materjalid:	Nahk

Mask vastab direktiivn 89/686 EEC standardi nõuetele. UV-filtr EN 3-3 osa (110) CE-märgitus: 3-3 EVERMATIC 1 S CE; kus 3 on kalssi number ja teine 3 on tamedusaste. 1 on optiline klass. S on listugevus, mehaaniline vastupidavus.

Tööttervishoiu Instituut (Työterveyslaitos), füüsikateaduskond, Topeliuksenkatu 41 A, FI 00250 Helsinki, teavitatud asutus nr. 0403, on teinud selle isikukaitsevahendi tüübikatsutuse VNp 1406/93 kohaselt.

ENNE KEEVITAMIST

O Oma ohutuse huvides lugege enne maski kasutuselevõtmist tähelepanelikult seda kasutusjuhendit.

O Veenduge, et keevitusklaasi tamedus sobib teie töö jaoks. Mask tarnitakse koos keevitusklaasiga, mille tamedus on EN 9. Vajadusel vahetage keevitusklaas.

! Maski kaitseklaas on tugev, kuid mitte purunematu. Keevituskask ei kaitse tugevate löökide, lihvketta tükkide, plahvatuste või söövitavate ainete eest. Kasutage alati konkreetse töö jaoks nõutavaid sobivaid kaitsevahendeid ja -vahendeid.

! Kaitsevahendi materjalid võivad nahaga kokku puutudes põhjustada tundlikel inimestel allergilisi reaktsioone.

KAAARKEEVITUSKLAASIDE TUMEDUSASTMED

Valige konkreetsete keevitustingimustega sobiv keevitusklaas lisatud tabeli abi kasutades. Veenduge ka selles, et teised piirkonnas töötavad inimesed kasutavad muid sobiva tamedusega kaitsevahendeid. Suurem EN-number (=DIN-number) tähistab tamedamat keevitusklaasi. Keevitusklaaside tamedus- ja tunnustusemärgistused asuvad klaasi esipinnal.

Varuosade nimekiri KEEVITUSMASK NAHKIS

Viide	Tellimisnr	Nimetus
145	145 002	keevituskask NAHKIS
145	145 001	Keevituskask NAHKIS kuklakaitse
102	102 001	Pritsmekaitseklaas, klaas 60x110mm
103	103 001	Kaiseklass, polük. 60x110mm
104	104 001	keevitusklaas 60x110mm EN 8
105	105 001	keevitusklaas 60x110mm EN 9
106	106 001	keevitusklaas 60x110mm EN 10
107	107 001	keevitusklaas 60x110mm EN 11
108	108 001	keevitusklaas 60x110mm EN 12
109	109 001	keevitusklaas 60x110mm EN 13
110	110 001	UV-filtri 60x110mm EN 3-3
152	152 003	Keevitaja kapuuts (lisaseade)

Varuosade nimekirjas tähendab EN tamedusastet

KEEVITUS- JA KAITSEKLAASIDE VAHETAMINE

Keevitusklaasi ja eesmise pritsmekaitseklaasi vahetamine:

1. tõstke keevitusklaasi luuk üles
2. eemaldage klaasi lukustusvedru (116 001), painutades seda kergelt näit. väikest kruvikeerajat kasutades plastklambri tagant sissepoole
3. eemaldage keevitusklaas ja pritsmekaitseklaas (102 001/103 001)
4. asetage uus pritsmekaitseklaas ja keevitusklaas kohale
5. vajutage klaasi lukustusvedru plastklambri taha, nii et see oma kohale lukustub

Sisemise UV-filtri vahetamine:

1. eemaldage klaasi lukustusvedru nagu eespool kirjeldatud
2. Vahetage plastmassist UV-filtr (110 001)
3. Asetage klaasi lukustusvedru oma kohale

Δ Ärge kunagi kasutage sisemise UV-filtri asemel pritsmekaitseklaasi, kuna see võib puruneda.

KONTROLLIMINE JA HOOLDUS

O Kontrollige maski seisundit alati enne keevitama hakkamist. Vahetage kahjustunud osad kohe uute vastu.

Δ Ärge kunagi kasutage kahjustunud või puudulikult varustatud maski.

! Kontrollige maski seisundit alati enne keevitama hakkamist. Vahetage kahjustunud osad kohe uute vastu.

Δ Ärge kasutage selliseid keevitusklaase, millel puudub tamedus- või tunnustusemärgistus.

Kaarkeevitusklaaside																												
Keevitus- meetod	võrkugevus amprites																											
	0,5	1	2,5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	550			
Kaarkeevitus									9		10			11														
MIG, terased												10		11														
MIG, alumiinium												10		11														
TIG, kõik metallid								9		10		11																
MAG (CO ₂ – keevitus)											10		11															
Plasmakeevitus													11															
Süsielektrood-															10		11			12				14				

Tootja:

Evermatic Oy

Ali-Huikkaantie 33

FI 33560 Tampere

FINLAND

Puh/Tel.int. + 358 3 2617 919

Faksi/Fax int. + 358 3 2617 091

PUHASTAMINE

Prahi ja tolmu võib maskist välja puhuda suruõhuga. Puhastage maski nõrka seebivette kastetud niiske puhastuslapiga.

Δ Ärge kasutage maski puhastamiseks lahusteid.

Δ Ärge pühkige sisemuse plastmassist kaitseplaati näit. kindaga, kuna see kriimustub kergesti.

! KASUTUSOHUTUS

Δ Ärge kunagi vaadake kaarieeki ilma kaarkeevituseks mõeldud näokaitseta!

Kaarieek vigastab kaitseta silmi!

Kaarieek põletab kaitseta nahka!

! Hoiduge peegelduva kaarieegi kiirguse eest!

O Kaitske ennast ja ümbrust kaarieegi ja kuumade pritsmete eest!

Pidage meeles tuleohutust!

Järgige tuleohutuseeeskirju! Keevitamine liigitatakse alati tuleohtlikuks tööks. Keevitamine tule- ja plahvatusohtlikes kohtades on absoluutselt keelatud! Eemaldage kergesti süttivad materjalid keevituskoha lähedusest. Keevituskohal peab alati olema piisav tuletõrjevareustus.

Tähelepanu! Sädemetest põhjustatud tulekahju võib süttida alles mitme tunni pärast.

Hoiduge keevitusaurude eest! Tagage piisav ventilatsioon. Spetsiaalsed ettevaatusabinõud on nõutavad pliidi, kaadmiumi, tsinki, elavhõbedat või berülliumi sisaldavaid metalle keevitades.

! Keevituskasv NAKKIS on mõeldud kasutamiseks olukordades, kus on piisav ventilatsioon. Puuduliku ventilatsiooniga tingimustes töötamisel soovitame me kasutada õhufiltriga maski EVERMATIC AIR.

Pange tähele spetsiifilistest töökohtadest tulenevaid ohte!

Olge ettevaatlik tule- ja plahvatusohtu suhtes tsisternide osade keevitamisel.

Tootja:

Evermatic Oy

Ali-Huikkaantie 33

FI 33560 Tampere

FINLAND

Puh/Tel.int. + 358 3 2617 919

Faksi/Fax int. + 358 3 2617 091